

CD 接收机固件升级指南

简介

- 本文介绍了CD/USB接收机固件升级的步骤和注意事项。
- 如果在固件升级中发生错误，CD/USB接收机可能会无法使用。请务必在固件升级之前详细阅读下列步骤和注意事项。
- 关于CD/USB接收机的基本操作方法，请参照该机型的使用说明书。

适用机型和固件版本

升级程序可用于下列机型的固件版本。

适用机型	适用固件版本 → 升级的版本	升级程序文件名称 (容量)
KD-T710BT, KD-TD71BT, KD-SR86BT, KD-T711BT, KD-T812BT	Ver V113 或更早 → V114	J19S503.rom (14.5 MB)
KD-T910BTS, KD-TD91BTS, KD-T91MBTS, KD-T912BT, KD-T915BTS, KW-R940BTS	Ver V119 或更早 → V120	J19S505.rom (14.5 MB)
KD-X372BT	Ver V110 或更早 → V111	J19S507.rom (14.5 MB)
KD-X375BT, KD-X370BTS, KD-X37MBTS, KD-X472BT, KW-X840BTS	Ver V113 或更早 → V114	J19S508.rom (14.5 MB)
KD-DB912BT	Ver V108 或更早 → V109	J19S509.rom (14.5 MB)
KD-X470BHS	Ver V108 或更早 → V109	J19S511.rom (14.5 MB)
KD-X272DBT	Ver V105 或更早 → V106	J19S528.rom (6.93 MB)



- 关于固件版本的检查方法，请参照“查阅固件版本”。

操作步骤

- 步骤1 下载固件文件，复制到USB存储器。
- 步骤2 升级固件。(大约需要3分钟。)
重置CD/USB接收机。
- 步骤3 检查固件是否完成了升级。

制作升级媒体

使用电脑制作升级媒体。

1. 按照升级的机型和固件版本，下载对应的升级程序。
2. 解压下载的文件。
3. 将升级程序复制到USB存储器的最高层级。



- 也可以将升级程序复制到含音响文件的装置中，然后使用该装置对固件升级。
- 如果复制到一个文件夹内，升级将无法进行。
- 如果变更升级程序文件名称，则无法进行升级。

查阅固件版本

1. 按住[]按钮。
2. 转动[VOL]旋钮，显示 "SYSTEM"，然后按下[VOL]旋钮。
3. 转动[VOL]旋钮，显示 "F/W UPDATE"，然后按下[VOL]旋钮。
4. 转动[VOL]旋钮，显示 "UPDATE SYSTEM"，然后按下[VOL]旋钮。
显示 "UPDATE SYSTEM"。
5. 按下[VOL]旋钮。
显示当前的固件版本。

固件升级步骤

1. 将升级程序媒体与CD/USB接收机连接。
2. 按住[]按钮。
3. 转动[VOL]旋钮，显示 "SYSTEM"，然后按下[VOL]旋钮。
4. 转动[VOL]旋钮，显示 "F/W UPDATE"，然后按下[VOL]旋钮。
5. 转动[VOL]旋钮，显示 "UPDATE SYSTEM"，然后按下[VOL]旋钮。
显示 "UPDATE SYSTEM"。
6. 按下[VOL]旋钮。
显示 "F/W UP"。
7. 再次按下[VOL]旋钮。
显示 "FILE CHECK"。
8. 转动[VOL]旋钮，显示 "YES" (是)，然后按下[VOL]旋钮。
升级开始，并且显示 "UPDATING" (升级)。升级应在 **大约3分钟** 后结束，并且在结束后显示 "COMPLETED" (完成)。
9. 本接收机自动重新启动。
固件升级生效。
10. 参照“查阅固件版本”，确认固件版本是否升级。



- 如果显示“NO FILE”（没有文件）
 - 检查升级程序是否位于最高层级。
 - 检查升级程序文件名称是否对应升级的机型。
- 如果“WAIT”（等候）显示超过5分钟，则固件升级可能失败。在这种情况下，请检查以下项目
 - 拔出USB存储并重新插入。
 - 检查您的USB存储是否有安全功能。如果有，则请使用不带有安全功能的USB存储。
 - 您的USB存储可能出现问题。请使用另一USB存储进行升级。
 - 固件未能成功下载并复制至USB存储。请再次对其进行下载并复制。

注意事项

- 在升级之前，请务必在安全地点停车。不要关闭发动机，防止蓄电池的电量耗尽。
- 升级时，不要关闭发动机或CD/USB接收机的电源。否则升级将无法正确完成，CD/USB接收机可能无法使用。